

## À : Tous les détaillants de produits RedMax.

### Sujet : Carburateur du **GZ3500T**

**PRODUITS : SCIE À CHAÎNE GZ3500T**  
**NUMÉRO DE SÉRIE : 8XXXXXXX**

#### PROBLÈME

La valve régulatrice d'air pourrait se désaligner lorsque le moteur tourne au ralenti et elle pourrait alors empêcher l'ajustement de la puissance du régime du ralenti.

#### SOLUTION

Pour régler le problème, installez la pièce d'alignement sur la valve régulatrice d'air du ralenti. Cette pièce gardera le joint de la valve régulatrice d'air aligné sur le levier d'ajustement de puissance lorsque ce dernier est abaissé.

#### NOTE COMPLÉMENTAIRE

Ce bulletin ne s'applique pas aux modèles dont le numéro de série débute par 9xxxxxxx et plus.

#### INFORMATION IMPORTANTE AU SUJET DE L'INSTALLATION

**IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ENLEVER LES ÉCROUS DU CARBURATEUR POUR INSTALLER LA PIÈCE D'ALIGNEMENT.**

1) Retirez le couvercle du caisson et enlever le filtre à air.

2) Retirez la vis du carburateur.

3) Installez la pièce tel qu'indiqué.



4) Réinstallez la vis et la serrer de façon sécuritaire.

5) Remettez en place le filtre à air.

6) Remettez en place le couvercle du caisson.

